

**セイフティーノート
SAFETY NOTE**

n°: 02 - 2020
Date: 25/08/20
Status: **CRITICAL**

Requirement:
Mandatory before flying

GTO light 2 omologation n°:
EAPR-GZ-0831/18


Serial number: Seriennummer - Numero di serie
On all



GTO Light 2 にてレスキューパラシュート接続の V ラインを固定している 2 つのループの内、1 つに継ぎ目がない(縫製されていない)ものが確認されました。

ハーネスのショルダーストラップの後ろにあるファスナーを開き(写真 1 と 2)、2 つの V ラインループを取り出し、それぞれが白い糸で縫われていることを確認してください。(写真 3 と同様)。

ベルトの 2 つの層が接着されているため、縫い目がなくともループが正常に見える場合がありますので、特に注意してご確認をお願いします。

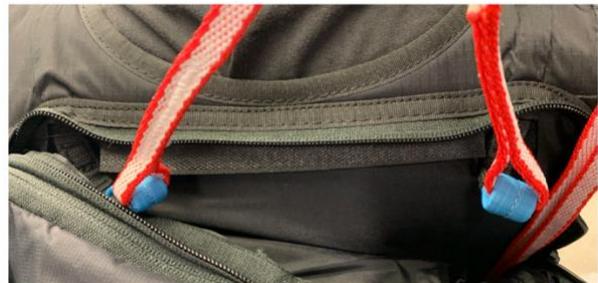

白い糸にて縫製されているのを確認された場合、それ以上の操作は必要ありません。ユーザーマニュアルで説明されているように、V ラインをコンパートメントに戻し、ジップアップするだけです。

2 つのループの縫い目が少し異なっても心配しないでください。ストラップの質感が異なる場合や、縫い付けたときにストラップが少し動く場合があるために起こる現象であり、正常な状態です。

縫い目は、形状とステッチ数の一貫性を保証する自動ミシン機で縫製されています。


必要なアクション:

一方または両方のループの継ぎ目がない場合(縫製されていない場合)は、GTO Light 2 を使用、飛ばしてはいけません。

保証期間中の賠償については、最寄りのウッディバレー販売店にお問い合わせください。詳しいご質問、お問い合わせはいつでも受け付けております。

カスタマーセンター(板敷ショップ)
0299-44-3642 / 090-2719-4383

担当: 福田